


Objet : Bâti moteur du WT9 Dynamic, train fixe.

Concerne : WT-9 Dynamic "CLUB" (train fixe), toutes versions, tous numéros de série.

Urgence : Lors de la prochaine inspection périodique

Masse et centrage :  
Aucune influence

Motif : Lors de l'inspection périodique d'un WT9 à train fixe, totalisant 1150 heures de vol, une crique sur le bâti moteur a été trouvée. La crique est située à la fixation supérieure droite du bâti sur la cloison pare feu (voir schéma ci-dessous).

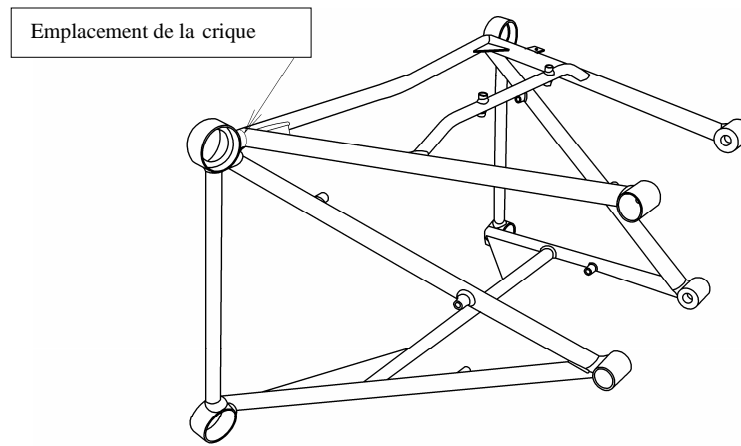

Mesures : Lors de la prochaine inspection périodique, vérifier que les soudures du bâti moteur, particulièrement autour des points d'attache à la cloison pare-feu ne présentent pas de crique.

Procéder à l'inspection conformément au manuel d'entretien, section 2.2 (bâti moteur). Dans le cas où une crique est repérée, enlever la peinture autour de la zone concernée et vérifier si cette crique touche la structure métallique ou si elle ne concerne que la peinture. En cas de doute, utiliser un révélateur couleur ou toute autre méthode sûre. Si le métal n'est pas concerné, repeindre la zone.

Si une crique est détectée et qu'elle touche également la structure métallique, informez votre revendeur ou le constructeur afin de connaître la procédure.

Material: Aucun.

Documentation: Consigner le résultat de cette inspection dans les documents de bord de l'aéronef ainsi que la date d'application. Informer le constructeur ou son représentant de l'application de ce bulletin service et du résultat des vérifications

Prievidza 15<sup>th</sup> October 2008

Issued.....

**AEROSPOOL** spol. s r.o.  
Approval L-2-012/SK 2007  
971 03 PRIEVIDZA  
SLOVAK REPUBLIK

Approved:

Approved at: CAA of the Slovak republic